



Fotografi

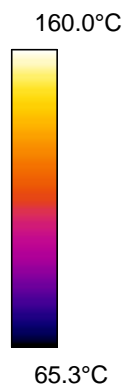

Sted	Hjelpemotor rom
Utstyr	Hjelpemotorer
Status	Felles oversiktsbilde hjelpemotor: 1, 2, 3, 4
Dato	3/16/00
Tid	7:46:33 PM

Termogram

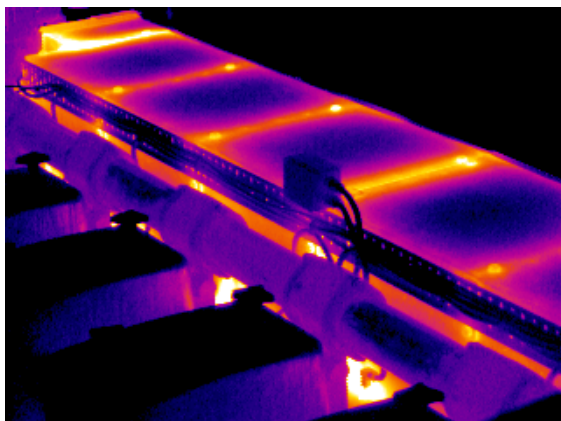

Kommentar

Oversiktsbildet er felles bilde for hjelpemotorene 1- 4.
 Alle 4 hjelpemotorer har tilnærmet samme feiltemperaturer på eksos manifold, lommer til temp. følere for eksos gass, samt isolering rundt avgassturbiner.

For individuelle feil på hver enkelt motor: Se egne rapport sider.

Rep.kommentar

Dato for utbedring: _____ Sign.: _____


Kommentar: _____

Fotografi



Sted	Hovedmotor rom
Utstyr	Hovedmotorer
Status	Oversiktsbilde
Dato	3/16/00
Tid	8:30:46 PM

Termogram

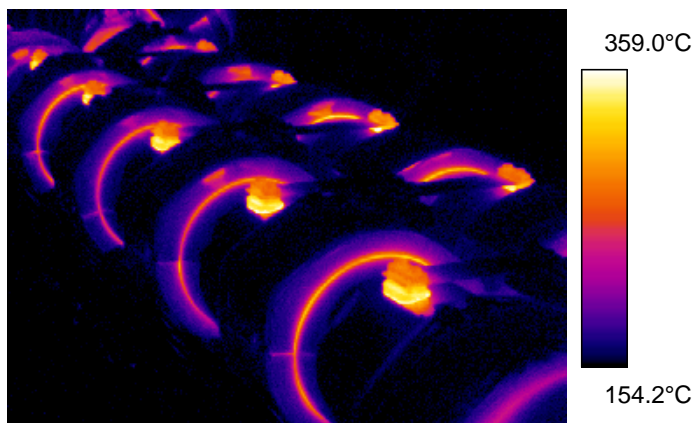


Kommentar

Oversiktsbildet er felles bilde for hovedmotorene 1- 4.
 Alle 4 hovedmotorer har tilnærmet samme feiltemperaturer på eksos manifold.
 For individuelle feil på hver enkelt motor: Se egne rapport sider.

Rep.kommentar


Dato for utbedring: _____ Sign.: _____
 Kommentar: _____

Fotografi

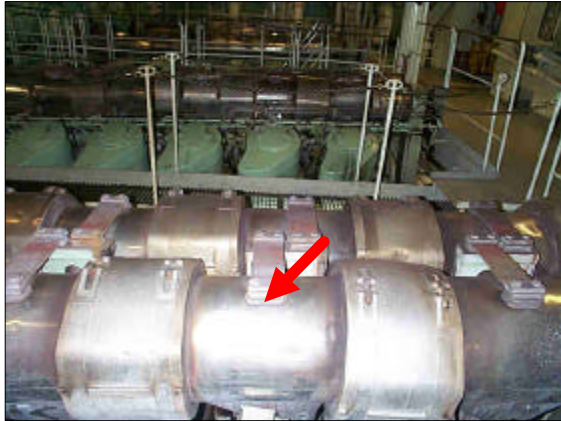

Sted	Hovedmotor rom
Utstyr	Hovedmotor nr. 1
Status	Temp. over 200 grader C
Dato	3/16/00
Tid	8:34:19 PM

Termogram

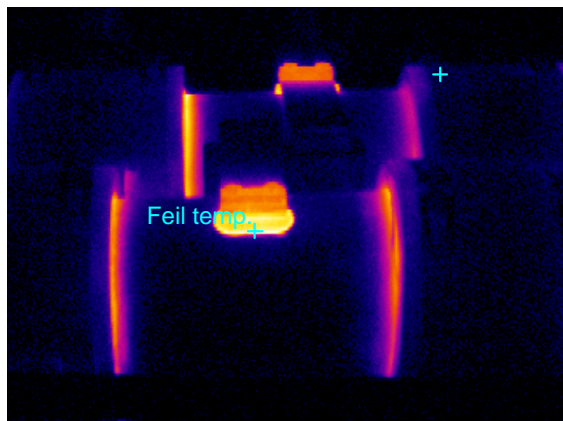

Temp. i feilsted	354 °C
	*204 °C
Overtemperatur	*150 °C

Kommentar

Avstiver eksos manifold ikke isolert.
Dette er felles for alle hovedmotorer.

Rep.kommentar

Dato for utbedring: _____ Sign.: _____

Kommentar: _____